

Diagnostikaaruanne

2015 VOLVO V60 Momentum



Auto andmed

Värv: Hall	CO ₂ NEDC heitkogus: 110 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Universaal	Täismass (GVW): 2130 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 1.60 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 294 191 km	Võimsus: 84 kw
VIN-kood: YV1FW848BF1226464	Kütusekulu: 4.20 l/100km
Käigukast: Automaatne	Rehvimõõt: 215/50 - 17"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: N928362
Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2015 VOLVO V60 Momentum



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 294 191 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Mindaugas Š., Mindaugas G., Arnas S.


Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnöölevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikke kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte


Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 13 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✓ 1 tuvastatud puudust	✓ 2 tuvastatud puudust	✓ 10 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess


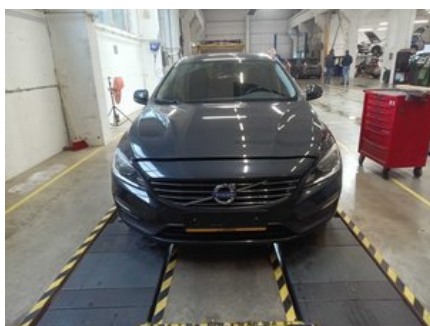


OBD II diagnostika

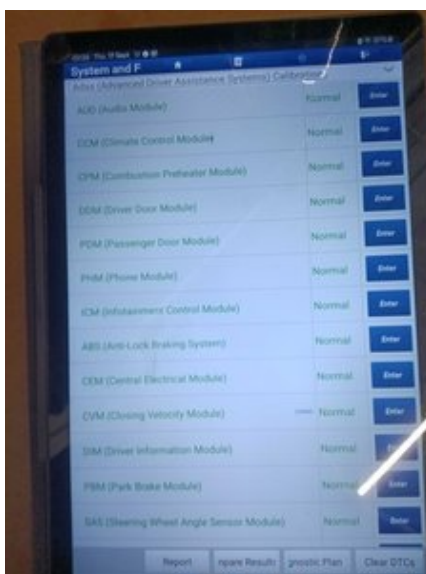

Salong

- ✓ **1. Esiosa:** Klaasipuhasti Kumm ja Käepide (Ees ja Taga) - Seisukord

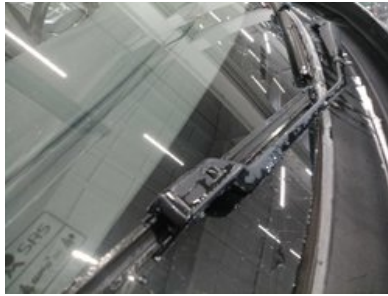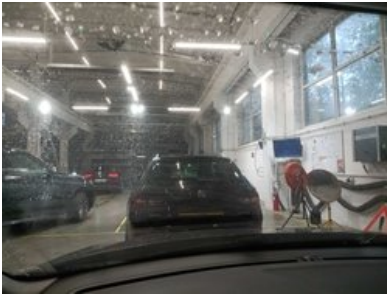

Välimus / Kere

- ✓ **1. Esiosa:** Esistange - Seisukord ja Joondus




- ✓ **2. Esiosa:** Esiklaasi terviklikkus - puuduvad tehnöölevaatust välistavad kahjustused



Mehaaniline osa

- ✓ **1. MUU:** Mootoriõli ja Filtri Vahetus

✓ **2. MUU:** Vahetada Rehve

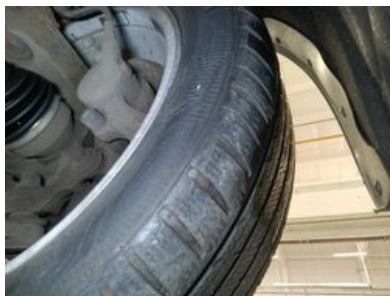

✓ **3. MUU:** Aku Vahetus (Diagnostika)



✓ **4. VEDRUSTUS:** Vedu-/Poolveosalla Puksid (Kõik)



✓ **5. ROOL:** Esimeste Rataste Joondamine (Kokkujooks)

✓ **6. ROOL:** Roolivarda Otsakliips (Mõlemad)



✓ **7. PIDURID:** Tagumine Piduri Ketas (Mõlemad)



✓ **8. MOOTOR:** Õlijahuti



✓ **9. KERE - EESOSA:** Puuduv Mootori Kate




✓ **10. ÜLDINE ELEKTER:** Aku



Muu


✓ **1. Diagnostika Foto**

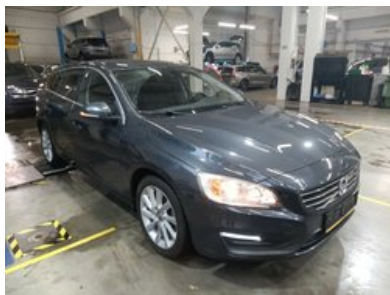

2. Piduristendi Tulemused



3. Kliimaseadme Mõõtmise

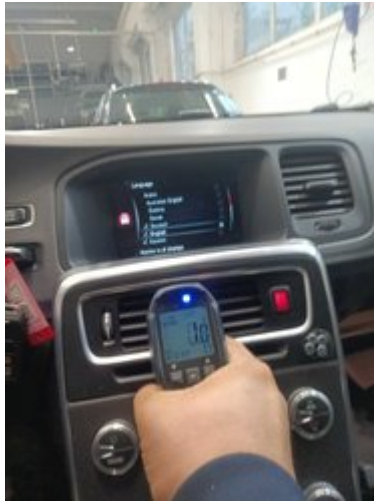

4. Lisa Foto Esisalongist



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2015 VOLVO V60 Momentum



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Vaheta Esiklaasi Kojamees (Mehaaniline)
- ✓ 2. Õlijahtija
- ✓ 3. Roolivarda Otsaklits (Mõlemad)
- ✓ 4. Esirattate Joondamine (Koondumine)
- ✓ 5. Mootoriõli ja Filtri Vahetus
- ✓ 6. Tagumine Piduriketas (Mõlemad)
- ✓ 7. Aku

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. Õlifilter (OE667/1)
- 2. Mootoriõli 3.9L
- 3. Roolivarras Ots (TA2447)
- 4. Piduriklotside Komplekt (RT1PD20080)
- 5. Kojamees (3397007088)
- 6. Piduriketas (RT1778-GL)
- 7. Õlijahuti (NRF31174)
- 8. Otsaliide (TA2448)
- 9. Aku (EK111)
- 10. Õlikarteri Tihend (108.502)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tölketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Lisateave

2015 VOLVO V60 Momentum

Lisafotod




















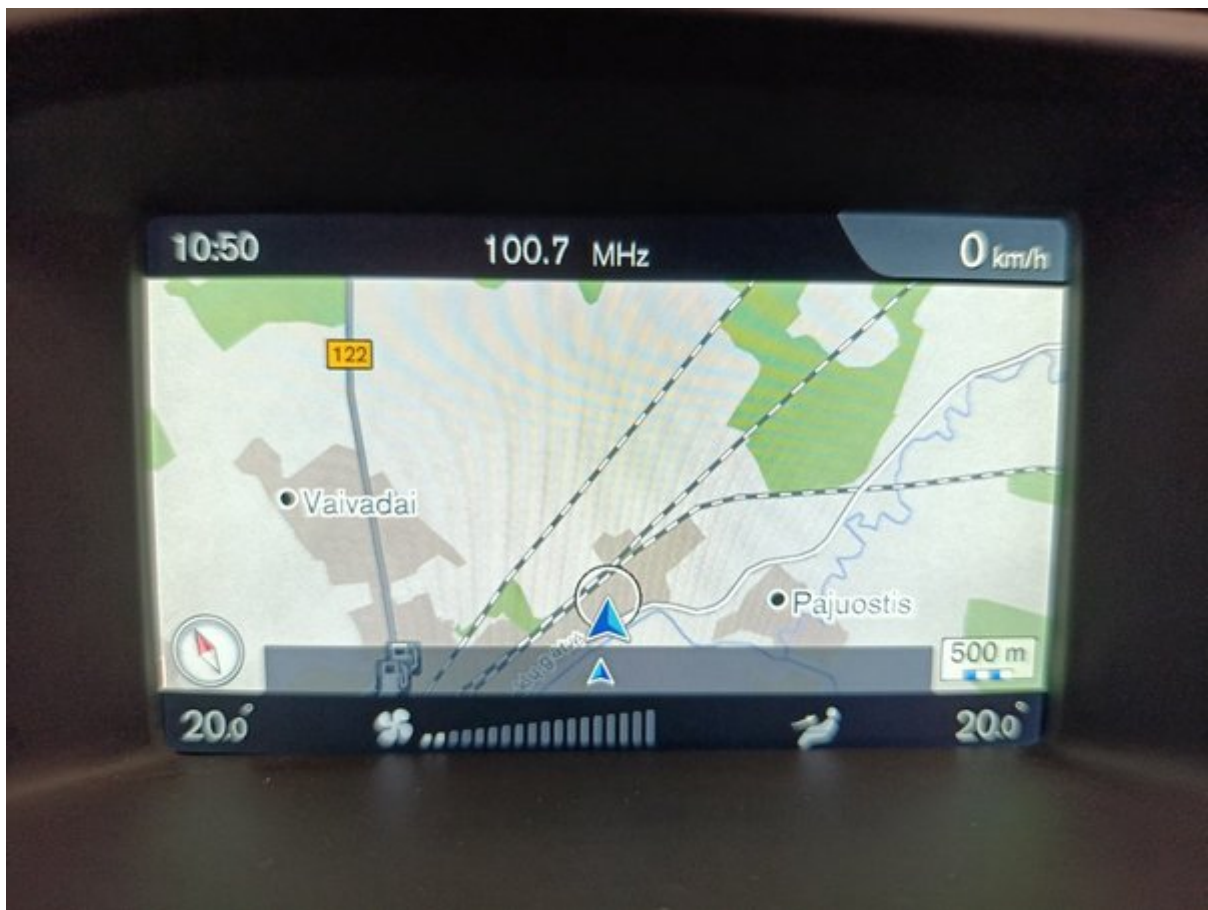



01 Service en onderhoud		
01 Servicedocumentatie en stempels		
Servicebeurt nr. 9 Uitgevoerd Km 239.017 Datum 02-2-2024 Werkorder nr. Soort servicebeurt Reguliere service 2x banden v.w. Remmen v.w. Onderhandsbeurt Wolfrum Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/ filter: RA Reijnders Automotive Opmerking RA Reijnders Automotive	Servicebeurt nr. 10 Uitgevoerd Km 254.814 Datum 20-1-25 Werkorder nr. 20250888 Soort servicebeurt Reguliere service Autoverhuurster Guus 1481 JCH 078-6492510 Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/ filter: 1x L. Benil Rock Filter 2x Banden Opmerking	Servicebeurt nr. Uitgevoerd Km Datum Werkorder nr. Soort servicebeurt Reguliere service Extra verversings-/vervangingsbeurt olie/ filter: Opmerking





Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteasjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukсед	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimatid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatud tuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikesesirvid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediakraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valuveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käigu vahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	