

Auto andmed

Värv: Hall	CO ₂ NEDC heitkogus: 84 g/km
Kütuse tüüp: Diisel	
Keretüüp: Luukpära	Täismass (GVW): 1810 kg
Uste arv: 5	Mootori suurus: 1.60 l
Istekohtade arv: 5	Silindrid: 4
Läbisõit: 218 382 km	Võimsus: 88 kw
VIN-kood: VF3LBBHZZHHS166539	Kütusekulu: 3.20 l/100km
Käigukast: Manuaalne	Rehvimõõt: 195/65 - 15"
Veoskeem: Esivedu	Longo laoseisu ID: N390869
 Longo Certified	

Auto fotod



Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tölketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Diagnostikaaruanne

2017 PEUGEOT 308 Premium



Diagnostika üksikasjad

Läbisõit lõpetamise kuupäeval: 218 382 km

Kontrollitud Longo Shared Service sertifitseeritud diagnostika meeskonna poolt: Mindaugas G., Eimantas A., Arnas S.

Sõiduk on kontrollitud vastavalt Longo 150-punktilisele kontrollnimekirjale, mis hõlmab kere välispinda, salongi ning tehnilist seisukorda. Läbiviidud kontrolli ja hindamise ajal kättesaadava teabe põhjal ei tuvastatud viiteid sõiduki osalemisele rasketes liiklusõnnetustes. Hooldusajaloo ja kohustuslike tehnoulevaatuste teave põhineb kättesaadaval dokumentatsioonil ning ekspordiriigi andmetel. Palume arvestada, et sõidukil võib esineda loomulikku kulumist, mis on aksepteeritav ning mida ei pruugita eraldi parandada.

Tuvastatud puuduste kokkuvõte



Longo poolt läbi viidud põhjaliku diagnostika käigus, 19 puudust olid tuvastatud sõidukis.

Salong	Välimus / Kere	Mehaaniline osa
✔ 7 tuvastatud puudust	✔ 4 tuvastatud puudust	✔ 8 tuvastatud puudust

Diagnostika protsess



OBD II diagnostika

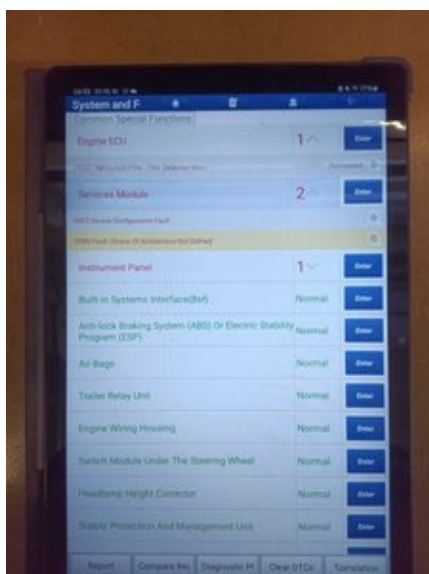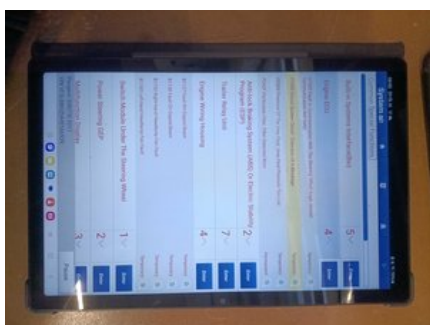

Salong

✓ 1. Esiosa: Päikesesirmid - Toimimine ja seisukord



✓ 2. Esiosa: Rool - Seisukord



✓ 3. Salong: Tarvikud - Toimimine ja Seisukord



✓ **4. Salong:** Tarvikud - Toimimine ja Seisukord



✓ **5. Salong:** Tarvikud - Toimimine ja Seisukord



✓ **6. Salong:** Tarvikud - Toimimine ja Seisukord



✓ **7. Salong:** Tarvikud - Toimimine ja Seisukord



Välimus / Kere

✓ **1. Tagaosa:** Tagumine stange - Seisukord ja joondus



✓ **2. Esiosa:** Kapoti Heliisolatsioon - Seisukord



✓ **3. Esiosa:** Mootorikatte Terviklikkus



✓ **4. Tuled:** Numbrimärgi Valgustus - Toimimine




Mehaaniline osa

✓ **1. MUU:** Mootoriõli ja Filtri Vahetus

✓ **2. MUU:** Laadida Akut




✓ **3. MUU:** Mootori Kammvõlli Remont "Sandwich"

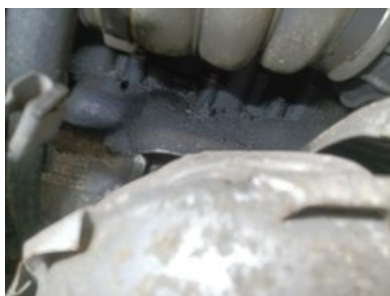

✓ **4. MOOTOR:** Sidurivõlli Ajamrihm

✓ **5. MOOTORI JUHTIMINE - KÜTUS:** Turbokompressor

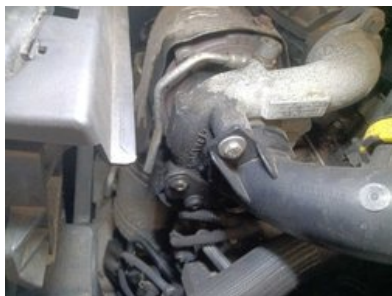

✓ **6. MOOTORI JUHTIMINE - KÜTUS:** Õhufiltri Komplekt



✓ **7. VEDRUSTUS:** Stabilisaatori Välimine Varras, Mõlemad Pooled



✓ **8. VEDRUSTUS:** Vedrustuse Alumise Õla Puksid Mõlemad



Muu

✓ **1. Lisa AdBlue**

✓ **2. Diagnostika Foto**



✓ 3. Piduristendi Tulemused

Test Name	Value	Unit	Min	Max	Pass
Brake Force	2000	N	1500	2500	Pass
Brake Pressure	150	bar	100	200	Pass
Brake Temp	80	°C	50	110	Pass
Brake Weight	10	kg	8	12	Pass

Test Name	Value	Unit	Min	Max	Pass
Brake Force	2000	N	1500	2500	Pass
Brake Pressure	150	bar	100	200	Pass
Brake Temp	80	°C	50	110	Pass
Brake Weight	10	kg	8	12	Pass

✓ 4. Kliimaseadme Mõõtmine



✓ 5. Lisa Foto Esisalongist



Ettevalmistus- ja remondiaruanne

2017 PEUGEOT 308 Premium



Longo ettevalmistuskeskuses tehtud tööde kokkuvõte

Ettevalmistusprotsessi käigus teostati järgmised tööd

Mehaanilised remonttööd

- ✓ 1. Mootori Kammvõlli Remont "Sandwich"
- ✓ 2. Laadida Akut
- ✓ 3. Õhufiltri Komplekt
- ✓ 4. Sisselaskeloa Ajamrihm
- ✓ 5. Stabilisaatori Link - Välimine (Mõlemad)
- ✓ 6. Vedrustuse Alumise Võlla Puksid (Mõlemad)
- ✓ 7. Mootoriõli ja Filtri Vahetus
- ✓ 8. Vaheta Numbrimärgi Tuled
- ✓ 9. Turbolaadija

Puhastamine ja poleerimine

- ✓ 1. Kere pesemine
- ✓ 2. Salongi süvapuhasus ainult hüpoallergeensete puhastusvahendidega
- ✓ 3. Kere poleerimine pärast puhastamist

Ettevalmistamisel kasutatud varuosad

- 1. AdBlue 10L
- 2. Õlifilter (OE667/4)
- 3. Hammasrihma Komplekt koos Veepumbaga (CT1203WP1)
- 4. Tihend (110.906)
- 5. Total Ineo First 0W30 208L 3.75L
- 6. Vaakumpumba Tihend (795.110)
- 7. Kandevarre Kinnituspukss (11-146100054)
- 8. Silindripea Kaane Tihend (EL453420)
- 9. Stabilisaatori Tugi (PE-LS-3817)
- 10. Õhufiltri Kast (9806561080)
- 11. Klapivõlli Hermeetik Elring (EL153740)
- 12. Väljalaskekolektori Tihend (038036)
- 13. Tihend (038037)
- 14. Õlikarteri Tihend (108.502)

Vastutuse piirang

Käesolev aruanne on koostatud automaatselt meie süsteemides olevate andmete põhjal ning ei pruugi olla täielik ega ammendav. Aruande koostamisel on kasutatud automatiseeritud tõlketehnoloogiat, mistõttu võib esineda väiksemaid ebatäpsusi. Kui teil on küsimusi või mõni aruande osa jääb ebaselgeks, palun pöörduge julgelt meie müügiesindajate poole - aitame teid hea meelega.

Longo 150-punktiline kontrollnimekiri

Iga sõiduk kontrollitakse põhjalikult Longo 150-punktilise kontrollnimekirja alusel, hinnates salongi, välisilmet ja tehnilist seisukorda varustusest sõltuvalt võidakse teha lisakontrollid või võivad mõned kontrollpunktid olla mitteesjakohased.



Sõiduki identiteet ja ajalugu

Kontrollitud VIN-kood	Kinnitatud registreerimisnumber	Kontrollitud läbisõit
Kinnitatud tootmisaasta	Kinnitatud esmaregistreerimise kuupäev	Kontrollitud hooldusajalugu
Märgitud viimase hoolduse kuupäev ja läbisõit	Märgitud järgmise hoolduse aeg	Kontrollitud avariikahjude esinemine
Kontrollitud tootja tagasikutsumise staatus	Kontrollitud sõiduki dokumendid	Kontrollitud võtmete arv

Kere seisukord

Kontrollitud esistange	Kontrollitud tagastange	Kontrollitud kapott
Kontrollitud katus	Kontrollitud vasak külg	Kontrollitud parem külg
Kontrollitud kõik ukсед	Kontrollitud pagasiruum	Kontrollitud kütusepaagi kork
Kontrollitud haakekonks (kui olemas)	Kontrollitud numbrimärkide seisukord	Kontrollitud värvipinna seisukord
Kontrollitud, et rooste puudub	Kontrollitud keredetailide vahed	Kontrollitud esiklaas
Kontrollitud tagaklaas	Kontrollitud küljeaknad	Kontrollitud katuseluuk või panoraamkatus

Salongi seisukord

Kontrollitud juhiistme seisukord	Kontrollitud esiistmete seisukord	Kontrollitud tagaistmete seisukord
Kontrollitud istmete reguleerimine	Kontrollitud istmesoojendus / jahutus (kui on)	Kontrollitud turvavööd
Kontrollitud salongimattid	Kontrollitud põrandamatid	Kontrollitud laepolster
Kontrollitud salongi viimistlused	Kontrollitud armatuurlaud	Kontrollitud uksepolstrid
Kontrollitud käetugi	Kontrollitud pagasiruumi kate	Kontrollitud pagasiruumi seisukord
Kontrollitud pagasiruumi katted	Kontrollitud pagasiruumi valgustus	Kontrollitud varuratas või parandustarvikud

Tuled, peeglid ja klaasid

Kontrollitud esituled	Kontrollitud kaugtuled	Kontrollitud udutuled
Kontrollitud päevatuled	Kontrollitud tagatuled	Kontrollitud pidurituled
Kontrollitud tagurdamise tuled	Kontrollitud suunatud tuled	Kontrollitud numbritulede seisukord
Kontrollitud küljehelkurid	Kontrollitud salongi valgustus	Kontrollitud armatuurlaua hoiatused
Kontrollitud päikesesirvid	Kontrollitud tagavaatepeegel	Kontrollitud välispeeglid
Kontrollitud elektriline peeglite reguleerimine		

Mugavus ja elektroonika

Kontrollitud konditsioneer	Kontrollitud küttesüsteem	Kontrollitud ventilatsioon
Kontrollitud klaasisoojendus (ees/taga)	Kontrollitud elektriaknad	Kontrollitud kesklukk
Kontrollitud kaugjuhtimispuult	Kontrollitud laste turvalukk	Kontrollitud multimeediakraan
Kontrollitud raadio	Kontrollitud navigatsioon (kui on)	Kontrollitud Bluetooth ühendus
Kontrollitud USB/12V pesad	Kontrollitud parkimisandurid	Kontrollitud tagurdukaamera
Kontrollitud parkimisabisüsteemid	Kontrollitud püsikiirusehoidja	Kontrollitud roolinupud
Kontrollitud signaal	Kontrollitud juhiabisüsteemid (nt sõiduraja hoidmine, kui on)	

Turvavarustus

Kontrollitud turvapadjad	Kontrollitud kõrvalistuja turvapadja lüliti	Kontrollitud ABS hoiatus
Kontrollitud stabiilsuskontroll	Kontrollitud rehvirõhu jälgimine	Kontrollitud tulekustuti või esmaabikomplekti olemasolu

Mootoriruum ja vedelikud

Mootor käivitub tavapäraselt	Mootor töötab ühtlaselt	Kontrollitud, et ei ole ebaharilikke helisid
Kontrollitud mootori kinnitused	Kontrollitud abirihmad	Kontrollitud hammasrihm / kett
Kontrollitud aku seisukord	Kontrollitud aku laadimine	Kontrollitud generaatori töö
Kontrollitud, et lekkeid ei ole	Kontrollitud õlitaset	Kontrollitud õli kvaliteeti
Kontrollitud jahutusvedeliku taset	Kontrollitud jahutusvedeliku kvaliteeti	Kontrollitud pidurivedeliku taset
Kontrollitud pidurivedeliku kvaliteeti	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku taset	Kontrollitud roolivõimendi vedeliku kvaliteeti
Lisatud klaaspesuveelik	Kontrollitud kütusesüsteem lekete suhtes	

Pidurisüsteem

Kontrollitud esipidurikettad	Kontrollitud tagapidurikettad	Kontrollitud piduriklotsid
Kontrollitud pidurivoolikud	Kontrollitud piduritorud	Kontrollitud käsipidur
Kontrollitud piduripedaali tundlikkus	Kinnitatud ABS töö	

Roolisüsteem ja vedrustus

Kontrollitud rooliseadistus	Kontrollitud rooli reaktsioon	Kinnitatud, et roolis ei ole lõtku
Kontrollitud roolivõimendi	Kontrollitud esivedrustus	Kontrollitud tagavedrustus
Kontrollitud amortisaatorid	Kontrollitud vedrud	Kontrollitud kuulliigendid
Kontrollitud rattalaagrid		

Veljed ja rehvid

Mõõdetud esirehvide mustri sügavus	Mõõdetud tagarehvide mustri sügavus	Kontrollitud rehvide kulumine
Kontrollitud rehvide küljed	Kontrollitud rehvirõhk	Kontrollitud varuratas
Kontrollitud valveljed	Kontrollitud rattapoldid	Kontrollitud turvapolt
Kontrollitud lisarehvide komplekt (kui on)		

Väljalaske- ja kütusesüsteem

Kontrollitud väljalaskeüsteemi seisukord	Kontrollitud, et lekkeid väljalaskeüsteemis pole	Kontrollitud katalüsaator
Kontrollitud tahmafilter (kui on)	Kontrollitud kütusepaak	Kontrollitud kütusetorud
Kontrollitud kütusepaagi kork		

Proovisõit ja sõiduomadused

Kinnitatud sujuv kiirendus	Kinnitatud sujuv käigu vahetus	Kontrollitud siduri töö
Kontrollitud pidurdamise kvaliteet	Kinnitatud stabiilne sõit	